



Manual carga – Reset da ECU Sagem 3000 (Megane 2005-2010) com
memória 95160 via pinça

Rev. 1.1



Agosto de 2011

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>Pág. 3</u>
<u>Acessórios Utilizados</u>	<u>Pág. 4</u>
<u>Identificando e desmontando a ECU S3000</u>	<u>Pág. 5</u>
<u>Localizando a memória 95160</u>	<u>Pág. 5</u>
<u>Reset da ECU</u>	<u>Pág. 8</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>Pág. 9</u>

Introdução:

Com esta carga é possível realizar a seguinte função:

- ✓ Reset da ECU S3000

Com esta carga é possível fazer o reset da ECU, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.


Veículos

Marca: Renault

Modelos: Mégane


Anos: 2005 a 2010

Acessórios utilizados:

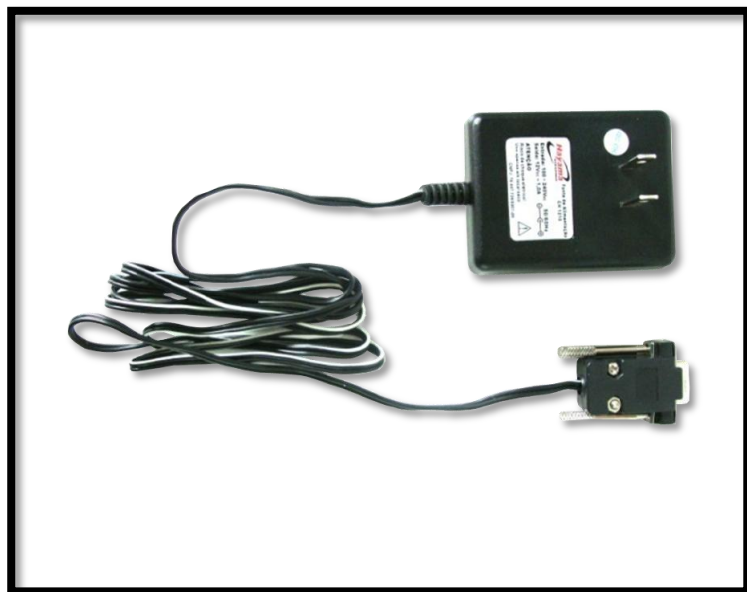

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaP em bancada.



Pinça soic 8. Conecta a
memória a ser resetada.

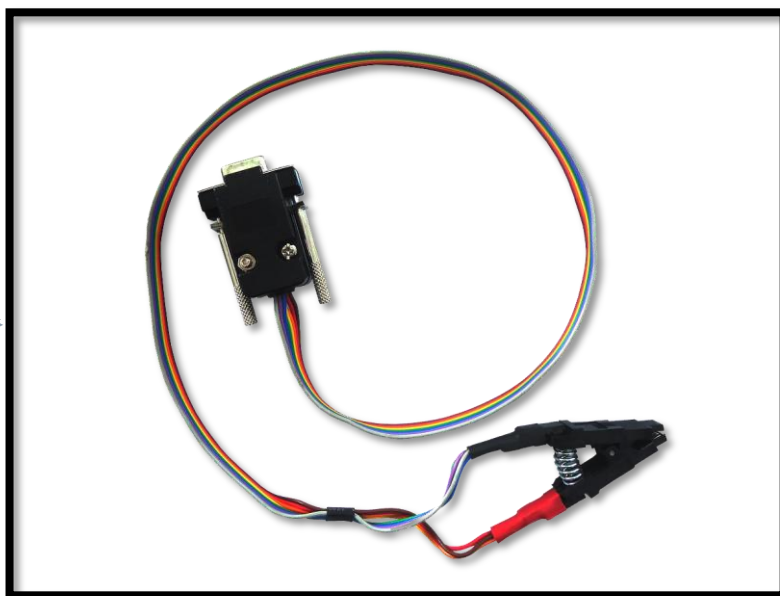

Identificando e desmontando a ECU S3000:




Localizando a memória 95160:

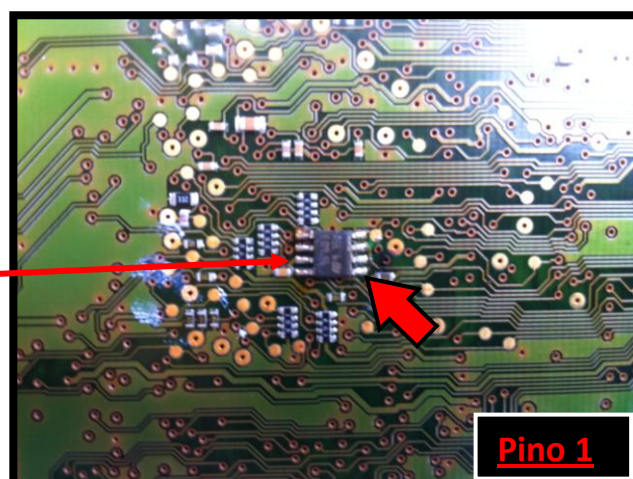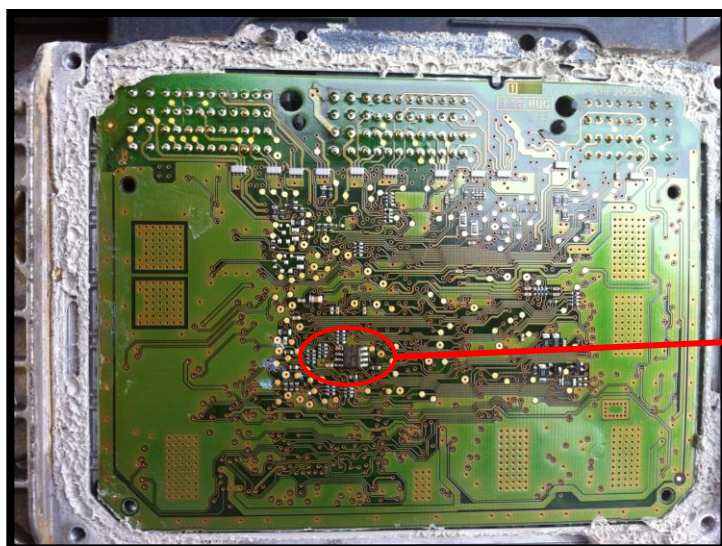

Conecte a pinça na memória 95160 e realize a função abaixo:

Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, siga os seguintes passos no visor do OBDMap

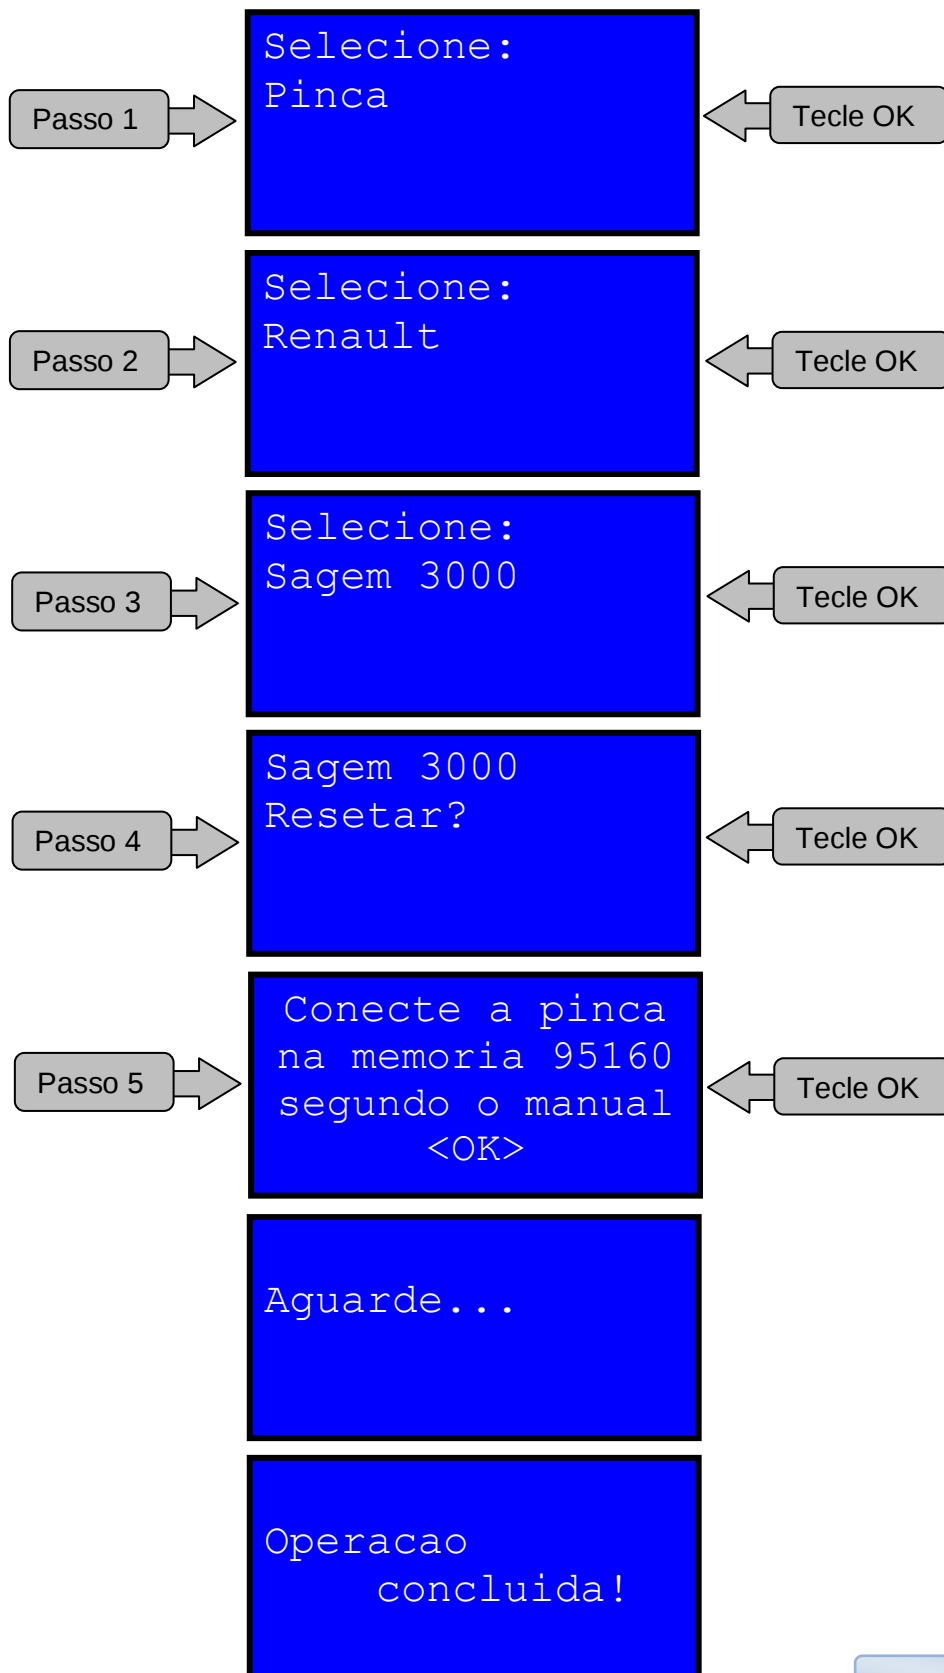

[Voltar índice](#)

Outras mensagens:

Erro na
gravacao!

O OBDMAP não conseguiu gravar os dados na memória.

Causas prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato na pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- Pinça foi conectada em outro componente,

Solução

- Verificar se os parafusos que prendem a pinça ao OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Verificar se a pinça apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo,

Pinca invertida!

Foi detectado que a pinça esta invertida na memória.

Causa provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto
Verifique...

Foi detectado curto nos terminais da pinça.

Causas prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

[Voltar índice](#)